
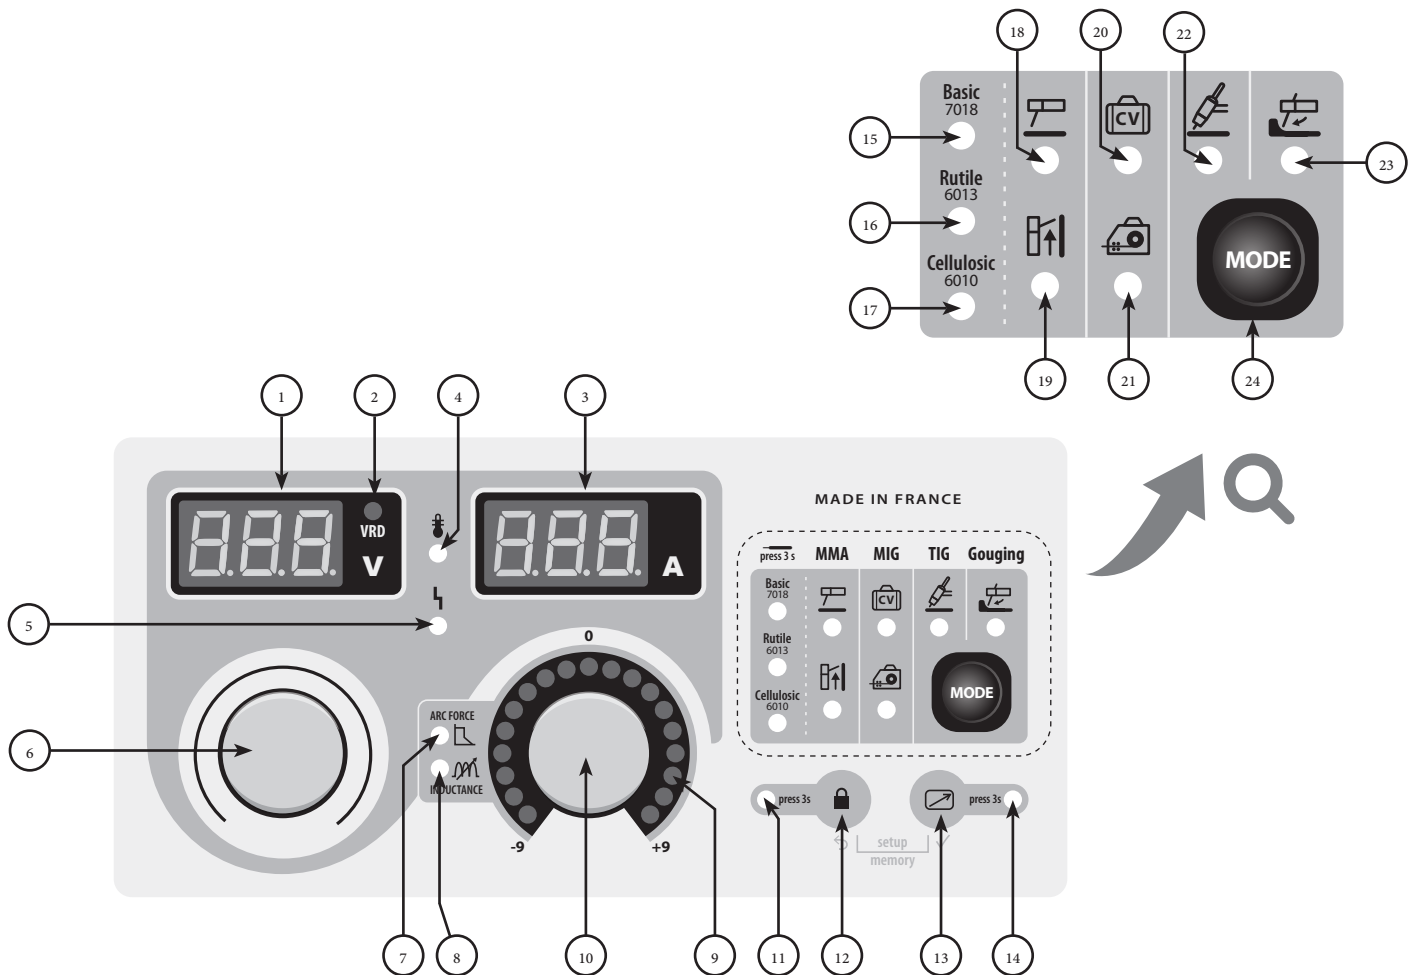


AR 1-20

EXAGON 400 CC / HP

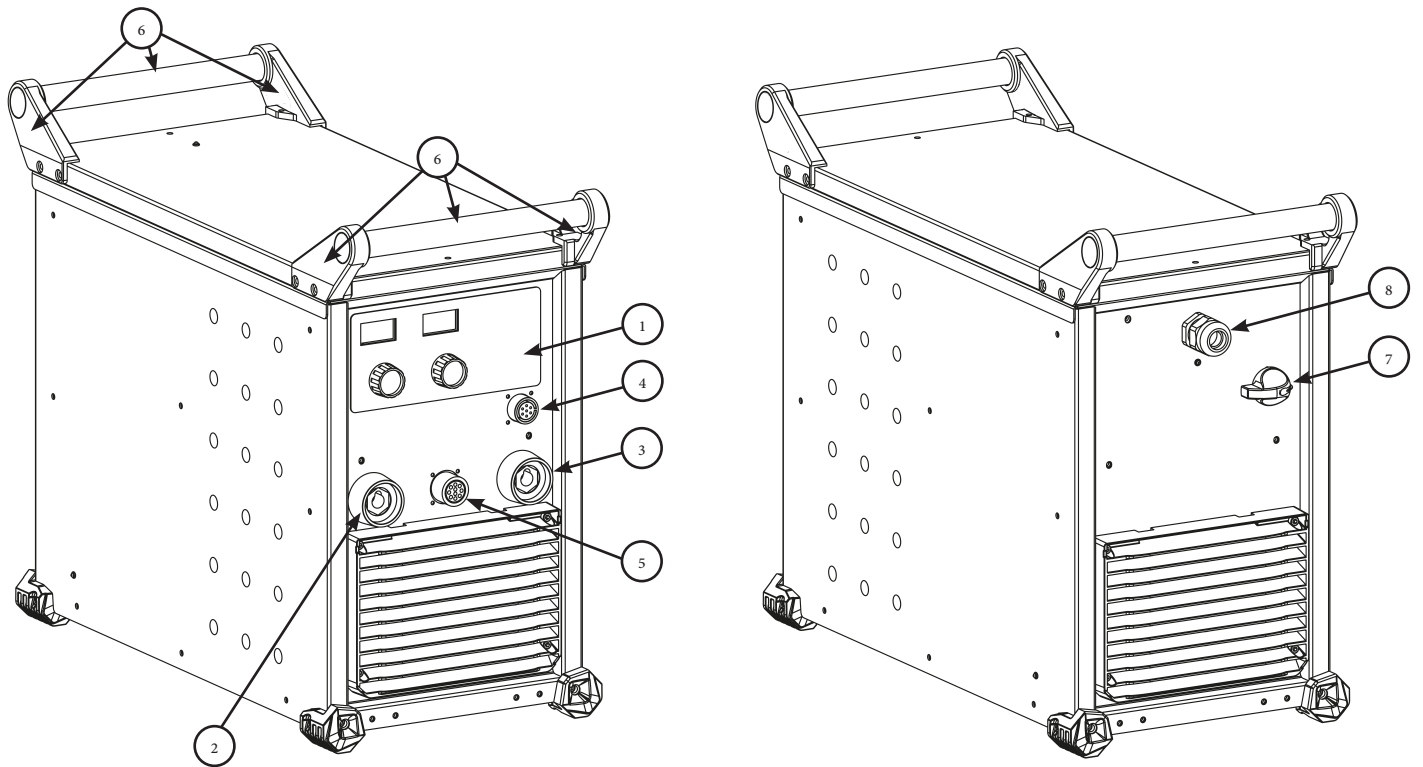

تحذيرات - قواعد السلامة

تعليمات عامة

يجب قراءة هذه التعليمات وفهمها بالكامل قبل أي عملية.
يجب عدم إجراء أي تعديل أو صيانة غير مذكورة في الدليل.



لا يمكن اعتبار أي إصابة جسدية أو ضرر مادي بسبب الاستخدام الذي لا يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا الدليل على عاتق الشركة المصنعة.
في حالة وجود أي مشكلة أو عدم يقين ، يرجى استشارة شخص مؤهل للتعامل مع التثبيت بشكل صحيح.

بيئة

يجب استخدام هذا الجهاز فقط لعمليات اللحام ضمن الحدود الموضحة في اللوحة و / أو الدليل. يجب مراعاة إرشادات السلامة. في حالة الاستخدام غير السليم أو الخطر ، لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية.
يجب استخدام التركيب في غرفة خالية من الغبار أو الأحماض أو الغازات القابلة للاشتعال أو غيرها من المواد المسببة للتآكل ، وكذلك لتخزينها. تأكد من دوران الهواء أثناء الاستخدام.

نطاقات درجة الحرارة:

استخدم بين ١٠٠ و ٤٠ درجة مئوية (١٤ و ١٠٤ درجة فهرنهايت).

التخزين بين ٢٠٠ و ٥٥ درجة مئوية (٤٠ و ١٢١ درجة فهرنهايت).

رطوبة الجو:

أقل من أو يساوي ٧٥٠ عند ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجة فهرنهايت).

أقل من أو يساوي ٧٩٠ عند ٢٠ درجة مئوية (٦٨ درجة فهرنهايت).

ارتفاع:

يصل إلى ١٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر (٣٢٨٠ قدمًا).

الحماية الفردية وغيرها

يمكن أن يكون لحام القوس الكهربائي خطيرًا ويسبب إصابات خطيرة أو حتى الموت.
يعرض اللحام الأفراد لمصدر خطر للحرارة ، وإشعاع ضوئي من القوس ، والمجالات الكهرومغناطيسية (احذر من مرتدي منظم ضربات القلب) ، وخطر الصعق بالكهرباء ، والضوضاء والانبعثات الغازية.
حماية نفسك والآخرين ، اتبع تعليمات السلامة التالية:

من أجل حماية نفسك من الحروق والإشعاع ، ارتدِ ملابس خالية من الأصفاد وعازلة وجافة ومقاومة للحريق وبحالة جيدة تغطي الجسم بالكامل.



استخدم القفازات التي تضمن العزل الكهربائي والحراري.



استخدم حماية للحام و / أو خوذة اللحام بمستوى حماية كافٍ (يختلف وفقًا للتطبيقات). حماية العين أثناء عمليات التنظيف. العدسات اللاصقة محظورة بشكل خاص.
من الضروري في بعض الأحيان تحديد المناطق التي تحتوي على سائير مقاومة للحريق لحماية منطقة اللحام من أشعة القوس والبقع والنفائات المتوهجة.
اطلب من الأشخاص في منطقة اللحام عدم التحديق في أشعة القوس أو الأجزاء المنصهرة وارتداء ملابس واقية مناسبة.



استخدم خوذة ضوضاء إذا وصلت عملية اللحام إلى مستوى ضوضاء أعلى من الحد المسموح به (نفس الشيء بالنسبة لأي شخص في منطقة اللحام).



أبعد اليدين والشعر والملابس عن الأجزاء المتحركة (المروحة).

لا تقم مطلقًا بإزالة أغطية الحماية من الوحدة الباردة عندما يكون مصدر اللحام الحالي نشطًا ، ولا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية في حالة وقوع حادث.

الأجزاء التي تم لحامها للتو ساخنة ويمكن أن تسبب حروقًا عند التعامل معها. أثناء أعمال الصيانة على الشعلة أو حامل الإلكترود ، يجب التأكد من أنها باردة بدرجة كافية عن طريق الانتظار لمدة 10 دقائق على الأقل قبل أي عمل.
يجب تشغيل وحدة التبريد عند استخدام شعلة مبردة بالماء للتأكد من أن السائل لا يمكن أن يسبب حروقًا.
من المهم تأمين منطقة العمل قبل مغادرتها من أجل حماية الأشخاص والممتلكات.



أبخرة وغازات اللحام

تشكل الأبخرة والغازات والغبار المنبعث من اللحام خطراً على الصحة. يجب توفير تهوية كافية ، وفي بعض الأحيان يكون الإمداد بالهواء ضروريًا. يمكن أن يكون قناع الهواء النقي حلاً في حالة عدم كفاية التهوية.
تأكد من أن الشفط فعال عن طريق التحقق من مطابقته لمعايير السلامة.



يرجى ملاحظة أن اللحام في البيئات الصغيرة يتطلب الإشراف من مسافة آمنة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون لحام بعض المواد المحتوية على الرصاص أو الكاديوم أو الزنك أو الزنق أو حتى البريليوم ضارًا بشكل خاص ، كما أنه يقلل من الأجزاء قبل اللحام.
يجب تخزين الأسطوانات في غرف مفتوحة أو جيدة التهوية. يجب أن تكون في وضع رأسي ومثبتة على دعامة أو على عربة.
يجب حظر اللحام بالقرب من الشحوم أو الطلاء.

مخاطر الحريق والانفجار

حماية منطقة اللحام بالكامل ، يجب إبقاء المواد القابلة للاشتعال على بعد ١١ مترًا على الأقل.
يجب أن تكون المعدات المقاومة للحريق موجودة بالقرب من عمليات اللحام.
احترس من تساقط المواد الساخنة أو الشرر ، حتى من خلال الشقوق.
يمكن أن تكون مصدرًا للنار أو الانفجار.



احتفظ بالأشخاص والأشياء القابلة للاشتعال والحاويات المضغوطة على مسافة آمنة كافية.
يجب تجنب اللحام في الحاويات أو الأنابيب المغلقة وإذا كانت مفتوحة ، يجب إفراغها من أي مادة قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار (زيت ، وقود ، مخلفات غاز ، إلخ).
يجب عدم توجيه عمليات الطحن إلى مصدر طاقة اللحام أو إلى مواد قابلة للاشتعال.

زجاجات الغاز أو اسطوانة الغاز

يمكن أن يكون الغاز الخارج من الأسطوانات مصدرًا للاختناق في حالة التركيز في مساحة اللحام (تهوية البئر).
يجب أن يتم النقل بأمان تام: الأسطوانات مغلقة ومصدر طاقة اللحام مغلق. يجب تخزينها عموديًا والاحتفاظ بها بواسطة دعامة للحد من مخاطر السقوط.



أغلق الزجاجية بين استخدامين. انتبه لتغيرات درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس.
يجب ألا تلمس الزجاجية لهبًا أو قوسًا كهربائيًا أو مصباحًا أو مشبكًا أرضيًا أو أي مصدر آخر للحرارة أو الإنارة.
تأكد من إبعاده عن الدوائر الكهربائية ودوائر اللحام ، وبالتالي لا تقم أبدًا بلحام الأسطوانة تحت الضغط.
توضي الحذر عند فتح صمام الأسطوانة ، واحتفظ بالرأس بعيدًا عن الصمام وتأكد من أن الغاز المستخدم مناسب لعملية اللحام.

السلامة الكهربائية

يجب أن تحتوي الشبكة الكهربائية المستخدمة بالضرورة على اتصال أرضي. استخدم حجم المصهر الموصى به على لوحة التصنيف.
يمكن أن تكون الصدمة الكهربائية مصدرًا لحادث خطير مباشر أو غير مباشر ، أو حتى مميت.



 
لا تلمس أبدًا الأجزاء الحية داخل أو خارج مصدر طاقة اللحام عندما يتم تنشيطها (المشاعل ، المشابك ، الكابلات ، الأقطاب الكهربائية) لأنها متصلة بدائرة اللحام.
قبل فتح مصدر تيار اللحام ، يجب فصله عن الشبكة والانتظار لمدة دقيقتين حتى يتم تفريغ جميع المكثفات.
لا تلمس الشعلة أو حامل القطب الكهربائي ومشبك العمل في نفس الوقت.
تأكد من تغيير الكابلات والمشاعل في حالة تلفها بواسطة أشخاص مؤهلين ومعتمدين.
قم بقياس قسم الكابلات (كابلات التمديد واللحام) وفقًا للتطبيق.
استخدم دائمًا ملابس جافة في حالة جيدة لعزل نفسك عن دائرة اللحام. ارتد أحذية عازلة بغض النظر عن البيئة التي تعمل فيها.

تصنيف المعدات EMC

هذا الجهاز من الفئة أ غير مخصص للاستخدام في موقع سكني حيث يتم توفير التيار الكهربائي من خلال شبكة إمداد الطاقة العامة ذات الجهد المنخفض. قد تكون هناك صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكهرومغناطيسي في هذه المواقع ، بسبب اضطرابات التردد الراديوي التي تم إجراؤها وكذلك المشعة.



لا يتوافق هذا الجهاز مع المواصفة IEC 61000-3-12 وهو مصمم للاتصال بشبكات الجهد المنخفض الخاصة المتصلة بشبكة الإمداد العامة فقط عند مستوى الجهد المتوسط والعالي. إذا تم توصيله بشبكة إمداد طاقة عامة ذات جهد منخفض ، فإنه يقع على عاتق القائم بالتركيب أو مستخدم الجهاز مسؤولية التأكد ، بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع ، من إمكانية توصيل الجهاز.



يتوافق هذا الجهاز مع IEC 61000-3-11.

الانبعاثات الكهرومغناطيسية

ينتج التيار الكهربائي الذي يمر عبر أي موصل مجالات كهربائية ومغناطيسية موضعية (EMF). ينتج تيار اللحام مجالًا كهرومغناطيسيًا حول دائرة اللحام ومعدات اللحام.



يمكن للمجالات الكهرومغناطيسية EMF أن تتداخل مع بعض الغرسات الطبية ، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب. يجب اتخاذ تدابير وقائية للأشخاص الذين لديهم غرسات طبية. على سبيل المثال ، قيود الوصول للمارة أو تقييم المخاطر الفردية لعمال اللحام.

يجب على جميع عمال اللحام استخدام الإجراءات التالية لتقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية من دائرة اللحام:

- ضع كابلات اللحام معًا - قم بتثبيتها برباط ربط ، إن أمكن ؛
- ضع جذعك ورأسك بعيدًا قدر الإمكان عن دائرة اللحام ؛
- لا تقم أبدًا بلف كابلات اللحام حول جسمك ؛
- لا تضع جسمك بين كابلات اللحام. أمسك قبلي اللحام على نفس الجانب من جسمك ؛
- قم بتوصيل مقدمة العمل بقطعة العمل في أقرب مكان ممكن من المنطقة المراد لحامها ؛
- لا تعمل بالقرب من مصدر طاقة اللحام أو تجلس عليه أو تتكئ عليه ؛
- لا تقم باللحام أثناء حمل مصدر طاقة اللحام أو وحدة تغذية الأسلاك.

يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب استشارة الطبيب قبل استخدام مصدر طاقة اللحام. قد يكون للتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية أثناء اللحام آثار صحية أخرى غير معروفة حتى الآن.



توصيات لتقييم منطقة اللحام والتركيب

عام

يتحمل المستخدم مسؤولية تركيب واستخدام معدات اللحام بالقوس الكهربائي وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة. إذا تم اكتشاف EMI ، فيجب أن يتحمل مستخدم معدات اللحام القوسي مسؤولية حل الموقف بمساعدة فنية من الشركة المصنعة. في بعض الحالات ، قد يكون هذا الإجراء التصحيحي بسيطاً مثل تأريض دائرة اللحام. في حالات أخرى ، قد يكون من الضروري بناء درع كهرومغناطيسي حول مصدر تيار اللحام وقطعة العمل بأكملها مع تركيب مرشحات الإدخال. على أي حال ، يجب تقليل الاضطرابات الكهرومغناطيسية حتى تصبح غير مزعجة.

تقييم منطقة اللحام

- قبل تركيب معدات اللحام بالقوس الكهربائي ، يجب على المستخدم تقييم المشاكل الكهرومغناطيسية المحتملة في المنطقة المحيطة. يجب مراعاة ما يلي:
- (أ) وجود معدات اللحام بالقوس الكهربائي فوق وأسفل وجوار كابلات طاقة وتحكم وإشارات وهاتف أخرى ؛
 - (ب) أجهزة استقبال وأجهزة الإرسال الإذاعية والتلفزيونية ؛
 - (ج) أجهزة الكمبيوتر ومعدات التحكم الأخرى ؛
 - (د) معدات السلامة الحرجة ، على سبيل المثال ، حماية المعدات الصناعية ؛
 - (هـ) صحة السكان المجاورين ، على سبيل المثال ، استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة السمع ؛
 - (و) المعدات المستخدمة للمعايرة أو القياس.
 - (ز) مناعة المواد الأخرى الموجودة في البيئة.
- يجب على المستخدم التأكد من أن الأجهزة الأخرى المستخدمة في البيئة متوافقة. قد يتطلب هذا تدابير وقائية إضافية ؛
- (ح) الوقت من اليوم الذي سيتم فيه إجراء اللحام أو الأنشطة الأخرى.

يعتمد حجم المنطقة المحيطة التي سيتم النظر فيها على هيكل المبنى والأنشطة الأخرى التي تتم هناك. قد تمتد المنطقة المحيطة خارج حدود المرافق.

تقييم تركيب اللحام

بالإضافة إلى تقييم المنطقة ، يمكن استخدام تقييم تركيبات اللحام القوسي لتحديد حالات الاضطراب وحلها. يجب أن يشمل تقييم الانبعاثات قياسات في الموقع كما هو محدد في الفقرة ١٠ من CISPR ١١. يمكن أن تؤكد القياسات في الموقع أيضاً فعالية تدابير التخفيف.

توصية بشأن طرق تقليل الانبعاثات الكهرومغناطيسية

أ. شبكة إمداد الطاقة العامة: يجب توصيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي بشبكة إمداد الطاقة العامة وفقاً لتوصيات الشركة الصانعة. في حالة حدوث تداخل ، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير وقائية إضافية مثل تصفية شبكة الإمداد بالطاقة العامة. يجب مراعاة حماية كبل الإمداد في القناة المعدنية أو ما يعادلهم من معدات اللحام القوسي المثبتة بشكل دائم. يجب ضمان الاستمرارية الكهربائية للدرع طوال طوله. يجب توصيل الدرع بمصدر طاقة اللحام لضمان اتصال كهربائي جيد بين القناة وعلبة مصدر طاقة اللحام.

ب. صيانة معدات اللحام بالقوس الكهربائي: يجب أن تخضع معدات اللحام بالقوس الكهربائي للصيانة الروتينية على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب إغلاق جميع المداخل وأبواب الخدمة والأغطية وإغلاقها بشكل صحيح عند استخدام معدات اللحام بالقوس الكهربائي. يجب عدم تعديل معدات اللحام بالقوس الكهربائي بأي طريقة بخلاف التعديلات والتعديلات المذكورة في تعليمات الشركة المصنعة. على وجه الخصوص ، يجب تعديل صواعق القوس لأجهزة الإشعاع والتثبيت بالقوس وفقاً لتوصيات الشركة الصانعة.

ج. كابلات اللحام: يجب أن تكون الكابلات قصيرة قدر الإمكان ، وأن توضع بالقرب من بعضها البعض بالقرب من الأرض أو على الأرض.

د. الترابط المتساوي الجهد: يجب مراعاة ربط جميع الأجسام المعدنية في المنطقة المحيطة. ومع ذلك ، فإن الأجسام المعدنية الملحقة بقطعة العمل تزيد من خطر تعرض المشغل لصدمات كهربائية إذا لامس هذه العناصر المعدنية والقطب الكهربائي. يجب عزل المشغل عن هذه الأجسام المعدنية.

هـ. تأريض قطعة العمل: عندما لا يتم تأريض قطعة العمل للسلامة الكهربائية أو بسبب حجمها وموقعها ، على سبيل المثال هياكل السفينة أو الهياكل المعدنية للمباني ، يمكن في بعض الحالات ، وليس بشكل منهجي ، تقليل الانبعاثات. يجب توخي الحذر لتجنب تأريض الأجزاء التي قد تزيد من خطر إصابة المستخدمين أو إتلاف المعدات الكهربائية الأخرى. إذا لزم الأمر ، يجب أن يتم توصيل قطعة العمل بالأرض مباشرة ، ولكن في بعض البلدان التي لا تسمح بهذا الاتصال المباشر ، يجب أن يتم التوصيل بمكثف مناسب يتم اختياره وفقاً للوائح الوطنية.


ف. الحماية والدرع: يمكن للحماية الانتقائية والدرع للكابلات والمعدات الأخرى في المنطقة المحيطة أن تحد من مشاكل الإزعاج. يمكن النظر في حماية منطقة اللحام بالكامل للتطبيقات الخاصة.

نقل الجهاز وعبره

مصدر طاقة اللحام مجهز بمقيضين علويين يسمحان لشخصين بحمله باليد. احرص على عدم التقليل من وزنه. لا تستخدم أسلاك توصيل أو شعلة لتحريك مصدر طاقة اللحام. يجب نقله إلى وضع عمودي.



لا تقم مطلقاً برفع أسطوانة الغاز والمحطة في نفس الوقت. معايير النقل الخاصة بهم متميزة. لا تمرر المحطة فوق الأشخاص أو الأشياء.

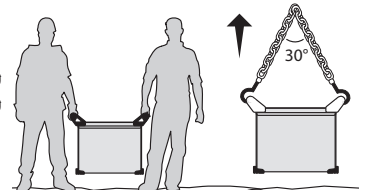

تركيب الأجهزة

قواعد للاحتزام:

- ضع مصدر طاقة اللحام على أرضية مائلة أقصى قدره ١٠ درجات من الأفقي.
- توفير مساحة كافية لتهوئة مصدر طاقة اللحام وأجهزة التحكم في الوصول.
- يجب حماية مصدر طاقة اللحام من مطر القيادة وأشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدم في بيئة بها غبار معدني موصل.
- الجهاز لديه درجة حماية IP23 ، وهذا يعني:
 - الحماية من الوصول إلى الأجزاء الخطرة من الأجسام الصلبة بقطر أكبر من ١٢,٥ مم ،
 - حماية ضد المطر موجه بزاوية ٦٠ درجة من العمودي.

لذلك يمكن استخدام هذا الجهاز في الهواء الطلق وفقاً لمؤشر الحماية IP23.
• يجب فك كبلات الطاقة والتمديد واللحام بالكامل لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والأشياء بسبب الاستخدام غير الصحيح والخطير لهذه المواد.



نصائح الصيانة

- يجب أن يقوم بالخدمة شخص مؤهل فقط.
- أفضل الطاقة عن طريق فصل القابس وانتظر لمدة دقيقتين قبل العمل على مصدر طاقة اللحام. في الداخل ، الفولتية والتيارات عالية وخطيرة.



- قم بإزالة الغطاء والغبار بانتظام باستخدام منفاخ هواء. اغتنم الفرصة لفحص التوصيلات الكهربائية بأداة معزولة بواسطة موظفين مؤهلين.
- تحقق بانتظام من حالة سلك الطاقة. في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل ، وذلك لتجنب أي خطر.
- اترك فتحات مصدر طاقة اللحام خالية لدخول وخروج الهواء.
- لا تستخدم مصدر طاقة اللحام هذا لإذابة الأنابيب أو إعادة شحن البطاريات أو بدء تشغيل المحركات.

التثبيت - تشغيل المنتج

لا يجوز إجراء التثبيت إلا من قبل الموظف ذوي الخبرة المصرح لهم من قبل الشركة المصنعة. أثناء التثبيت ، تأكد من فصل المولد عن مصدر التيار الكهربائي. يوصى باستخدام كابلات اللحام المرفقة مع الجهاز للحصول على الإعدادات المثلى للمنتج.

وصف المواد (شكل 1)

Exagon 400 CC-CV هو مصدر لحام عاكس ثلاثي الطور الذي يسمح ، اعتماداً على معداته ، بما يلي:

- اللحام الكهربائي المطلي (MMA)
- اللحام شبه الأوتوماتيكي (MAG / MIG / سلك محفور)
- اللحام الكهربائي التنغست تحت غاز حامل (TIG)
- تلاعب القوس الكهربائي بقطب الكربون

تتطلب عملية TIG حماية من الغازات (الأرجون).
تتيح عملية MMA لحام أي نوع من الأقطاب الكهربائية: الروتيل ، الأساسي ، السيليوزي ، الفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الزهر.

يمكن تجهيز Exagon 400 CC-CV بجهاز تحكم عن بعد يدوي أو يعمل بالقدم.

1- واجهة الآلة البشرية	0- اتصال بكرة التحكم
2- مقبس قطبية موجبة	6- مقابض للحمل والمسامير ذات العروة
3- مقبس قطبية سالبة	7- مفتاح تشغيل / إيقاف
4- اتصال التحكم عن بعد	8- سلك الطاقة

واجهة الآلة البشرية (HMI) (الشكل 2)

1- عرض الجهد	13- زر تفعيل جهاز التحكم عن بعد
2- مؤشر تشغيل جهاز تقليل المخاطر (VRD)	14- مؤشر نشاط التحكم عن بعد
3- العرض الحالي	15- مؤشر القطب الأساسي
4- مؤشر ارتفاع درجة الحرارة	16- مؤشر قطب الروتيل
5- مؤشر اضطراب التشغيل العادي	17- مؤشر قطب السيليوز
6- مقبض ضبط المعلمة الرئيسية	18- مؤشر وضع القطب المطلي بـ MMA
7- مؤشر معلمة قوة القوس	19- مؤشر وضع القطب الكهربائي المطلي بـ MMA مع النبض
8- مؤشر معامل الحث المتغير	20- مؤشر وضع الجهد (CV)
9- مؤشرات مضئية	21- مؤشر الوضع شبه التلقائي
10- قرص ضبط المعلمة الثانوية	22- مؤشر وضع القطب الحراري TIG
11- مؤشر قفل لوحة المفاتيح	23- مؤشر وضع الحفر
12- زر قفل لوحة المفاتيح	24- زر اختيار الوضع

تشغيل

• يتم تزويد هذا الجهاز بمقبس EN 16209-1 من النوع A 32 ويجب استخدامه فقط في التركيبات الكهربائية ثلاثية الأطوار 400 فولت (50-60 هرتز) بأربعة أسلاك مع محايد مؤرض.
يشار إلى التيار الممتص الفعال (I_{eff}) على الجهاز لأقصى شروط الاستخدام. تحقق من أن مصدر الطاقة ووسائل حمايته (المصهر و / أو قاطع الدائرة) متوافقان مع التيار المطلوب في الاستخدام. في بعض البلدان ، قد يكون من الضروري تغيير القابس للسماح باستخدامه في أقصى الظروف.

- الجهاز مصمم ليعمل بجهد كهربائي 400 فولت / - 10% . يدخل في الحماية إذا كان جهد الإمداد أقل من 340Vrms أو أعلى من 460Vrms (سيظهر رمز خطأ على شاشة لوحة المفاتيح).
- يتم التشغيل عن طريق تشغيل مفتاح التشغيل / الإيقاف (V) إلى الموضع I ، والعكس بالعكس يتم الإيقاف عن طريق تحويله إلى الوضع O. حذاري ! لا تقم مطلقاً بإيقاف تشغيل الطاقة أثناء شحن الجهاز.

الاتصال بمجموعة توليد

يمكن للمحطة أن تعمل بالمولدات بشرط أن تستوفي الطاقة المساعدة المتطلبات التالية:

- يجب أن يكون الجهد متناوباً ، ويجب أن تكون قيمته الفعلية 400V - / 10% ، والجهد الذروي أقل من 700V .
- يجب أن يكون التردد بين 50 و 60 هرتز.

من الضروري التحقق من هذه الظروف ، حيث أن العديد من المولدات تنتج طفرات عالية الجهد يمكن أن تلحق الضرر بالمحطات الفرعية.

استخدام سلك التمديد


يجب أن تكون جميع أسلاك التمديد بالحجم والمقطع الصحيحين لجهد الجهاز.
استخدم سلك تمديد يتوافق مع اللوائح الوطنية.

مساهمة الجهد	قسم الإعتداد (>٤٥ م)
٤٠٠ فولت	٢,٥ مم ²


اللحام الكهربائي المطي (MMA) ومبلغ MMA

الاتصال والتصائح

- قم بتوصيل الكابلات وحامل القطب الكهربائي والمشابك الأرضية في موصلات التوصيل ،
- احترم أقطاب اللحام والتيارات الموضحة على علب الأقطاب الكهربائية ،
- قم بإزالة القطب من حامل القطب عندما لا تكون المحطة قيد الاستخدام.

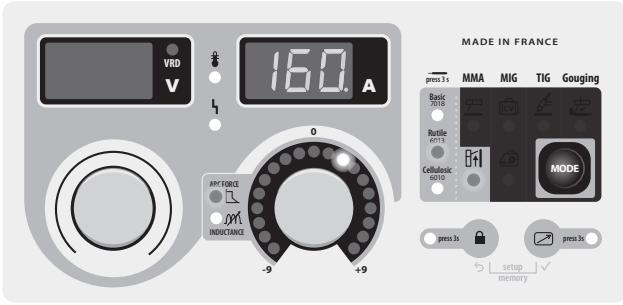

المبلغ
المناطق المظللة ليست مفيدة في هذا الوضع.

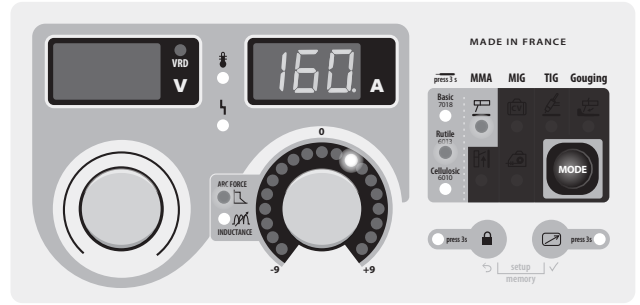

ام ام ايه
المناطق المظللة ليست مفيدة في هذا الوضع.

طريقة الاختيار

- اضغط على الزر عدة مرات **MODE** حتى يضيء مؤشر LED الموجود أسفل الرمز أو يضيف وضع MMA المنبع نبضة حالية لسهولة اللحام بضربة رأسية.

المؤشرات الرئيسية

١. اختيار نوع الغطاء:

حدد نوع طلاء القطب بالضغط باستمرار على الزر **MODE** أكثر من ٣ ثوان حتى يضيء مؤشر LED تحت نوع القطب المطلوب.

٢. ضبط كثافة اللحام:

اضبط تيار اللحام باستخدام القرص الرئيسي اعتماداً على قطر القطب الكهربائي ونوع التجميع المراد تصنيعه. يشار إلى نقطة الضبط الحالية على الشاشة اليمنى.

٣. اضبط مستوى أرك فورس:

اضبط مستوى قوة القوس باستخدام العجلة اليمنى . يشير مؤشر الإضاءة إلى قيمة نسبية تتراوح من ٩- إلى ٩٠. وكلما انخفض مستوى قوة القوس ، كلما كان القوس أكثر ليونة ، وعلى العكس من ذلك ، كلما ارتفع مستوى قوة القوس ، زاد تيار اللحام الزائد . القيمة الافتراضية هي ٠٠ .

معلومات اللحام

تعديل كثافة اللحام

تتوافق الإعدادات التالية مع النطاق الحالي القابل للاستخدام اعتماداً على نوع وقطر القطب. هذه النطاقات واسعة جداً لأنها تعتمد على التطبيق وموضع اللحام.

السليولوز E٦٠١٠ (١)	أسامي E٧٠١٨ (١)	روتيل E٦٠١٣ (١)	من القطب (مم)
-	٥٥-٣٠	٦٠-٣٠	١,٦
-	٨٠-٥٠	٧٠-٥٠	٢,٠
٧٥-٦٠	١١٠-٨٠	١٠٠-٦٠	٢,٥
٩٠-٨٥	١٤٠-٩٠	١٥٠-٨٠	٣,١٥
١٦٠-١٢٠	٢١٠-١٣٥	٣٠٠-١٠٠	٤,٠
١٧٠-١١٠	٣٦٠-٢٠٠	٣٩٠-١٥٠	٥
-	٣٤٠-٢٢٠	٣٨٥-٢٠٠	٦,٣

تعديل ARCFORCE

يُصبح بوضع قوس القوة في الموضع الأوسط (٠) لبداية اللحام وتعديله وفقاً للنتائج وتفضيلات اللحام. ملاحظة: نطاق ضبط arcforce خاص بنوع القطب المختار.

إعدادات متقدمة

راجع فصل "الوصول إلى القائمة" للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوصول إلى المعلومات المتقدمة.

وضعي MMA ولديك الإعدادات الإضافية التالية:

HotStart : مستوى التيار الزائد عند الإشعال ، معبراً عنه كنسبة مئوية من تيار اللحام.

Hotstart Time : مدة التيار الزائد عند البدء بالتوازي.

مضاد للخدش ، مفعّل (تشغيل) ، سيتم إلغاء التيار بعد ثابنتين متتاليتين من قصر الدائرة ، معطل (إيقاف) ، لا يتم إلغاء التيار حتى في حالة قصر الدائرة.

في وضع MMA الصاعد ، هناك معلمتان إضافيتان متاحتان:

FrE : التردد ، يحدد عدد النبضات في الثانية (هرتز).


FrC : النسبة المئوية ، تحدد المستوى الحالي المنخفض معبراً عنه كنسبة مئوية من تيار اللحام.

اللحام الكهربائي التنغست تحت الغاز الداخلي (TIG)

الاتصال والنصائح


- يتطلب لحام TIG مشعلاً وزجاجة من غاز التنديج مزودة بمنظم.
- قم بتوصيل المشبك الأرضي بموصل التوصيل الموجب (+).
- قم بتوصيل كابل طاقة الشعلة في موصل التوصيل السالب (-).
- قم بتوصيل خرطوم غاز الشعلة بمخرج المنظم.
- تأكد من أن الشعلة مجهزة بشكل صحيح وأن المواد الاستهلاكية (كماشة القفل ، ودعم كولييت ، والناشر والفوهة) لم يتم ارتداؤها.

طريقة الاختيار


اضغط على الزر عدة مرات **MODE** حتى يضيء مؤشر LED الموجود أسفل الرمز .

معلومات اللحام

١. ضبط كثافة اللحام:

اضبط تيار اللحام باستخدام القرص الرئيسي  حسب السماكة ونوع التجميع المراد تصنيعه. يشار إلى نقطة الضبط الحالية على الشاشة اليمنى.

٢. تعديل المنحدر:

اضبط وقت التلاشي باستخدام القرص الثانوي . يشير مؤشر الإضاءة إلى موضع الضبط ، بينما تشير الشاشة اليمنى بدقة إلى مدة الخبو المعبر عنها بالتواني.

فتيلة:

الإشعال من النوع LIFT باستخدام الشعلة ، المس القطب الكهربائي للجزء المراد لحامه ثم ارفع القطب الكهربائي برفق ، يتم تشكيل قوس.


توقف اللحام / الزناد الجانبي:

لإيقاف اللحام ، ارفع القوس برفق ، وسوف تنخفض شدته تدريجياً (بتلاشي).

ساعد في تعديل واختيار المواد المستهلكة

تدفق الأرجون (تر / دقيقة)	فوهة (مم)	قطب كهربائي (مم)	التيار (أ)		العاصمة
٧-٦	٦,٥	١	٧٥ - ٥	٣ - ٠,٣ مم	
٧-٦	٨	١,٦	١٥٠ - ٦٠	٦ - ٢,٤ ملم	
٨ - ٧	٩,٥	٢	٢٠٠ - ١٠٠	٨-٤ مم	
٩ - ٨	١١	٢,٤	٢٢٠ - ١٧٠	٨,٨ - ٦,٨ ملم	
١٠-٩	١٢,٥	٣,٢	٣٠٠ - ٢٥٥	١٢ - ٩ ملم	

 
شحن القطب



لحام شبه أوتوماتيكي MIG / MAG مع تغذية سلك ورشة عمل مخصصة (مصفاة)


الاتصال والنصائح

- قم بتوصيل المشبك الأرضي بموصل التوصيل الموجب (+) أو السالب (-) وفقاً لنوع السلك المستخدم (كقاعدة عامة في -).
- قم بتوصيل صفيحة الارتباط بموصل التوصيل المتبقي للطاقة .
- قم بتوصيل موصل التحكم في التسخير بمقيس من ١٠ نقاط يقع بين موصل الطاقة (FIG) و ٥ n.١).
- ارجع إلى دليل وحدة تغذية الأسلاك لإجراء باقي الاتصال.

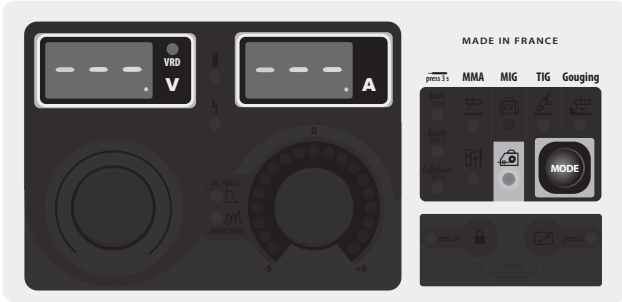

المناطق المظللة ليست مفيدة في هذا الوضع.

اختيار الوضع والضبط


اضغط على الزر عدة مرات **MODE** حتى يضيء مؤشر LED الموجود أسفل الرمز . تشير الشاشة إلى - - - وأن المقابض غير نشطة ، يتم الآن نقل جميع الأوامر إلى واجهة وحدة تغذية الأسلاك (راجع دليل وحدة تغذية الأسلاك لإجراء الإعدادات).

لحام شبه أوتوماتيكي MIG / MAG مزود بتغذية سلك مستشعر الفولتية (CV)

الاتصال والنصائح

- قم بتوصيل المشبك الأرضي بموصل التوصيل الموجب () أو السالب (-) وفقاً لنوع السلك المستخدم (يشكل عام على -).
- قم بتوصيل البكرة بموصل الاتصال المتبقي باستخدام كبل ذكر-أنثى (NOMAD CABLE) ،
- ارجع إلى دليل وحدة التغذية بالأسلاك لإجراء باقي الاتصال الخاص بوحدة تغذية الأسلاك المختارة.


اختيار الوضع والضبط

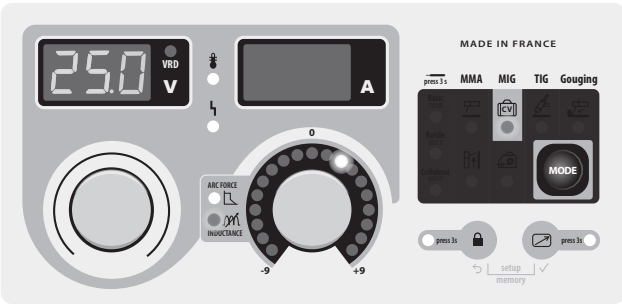


المناطق المظللة ليست مفيدة في هذا الوضع.

اضغط على الزر عدة مرات **MODE** حتى يضيء مؤشر LED الموجود أسفل الرمز .

١. ضبط جهد اللحام:

اضبط جهد اللحام باستخدام القرص الرئيسي  حسب العمل الذي يتعين القيام به. يتم عرض نقطة ضبط الجهد على الشاشة اليسرى.


٢. تعيين الحث:

اضبط مستوى الحث باستخدام القرص الثانوي  ، يشير مؤشر الإضاءة إلى قيمة نسبية تتراوح من ٩٠ إلى ٩٠. كلما انخفض مستوى الحث ، كلما كان القوس أكثر صلابة واتجاهاً ، كلما ارتفع مستوى المحاللة ، كلما كان القوس أكثر نعومة مع القليل من الإسقاطات.

تلاعب في القوس



الاتصال والنصائح

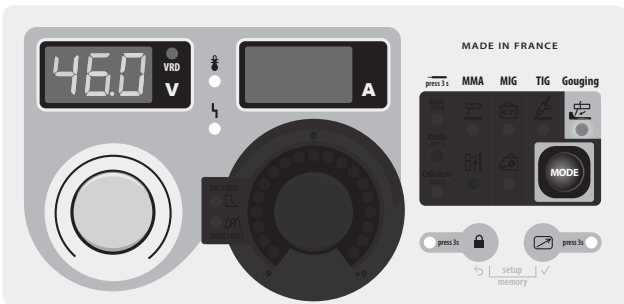- قم بتوصيل المشبك الأرضي بموصل التوصيل السالب (-) ،
- قم بتوصيل شعلة التلاعب بموصل التوصيل الموجب () ،
- قم بتوجيه فك الكمامة وفقاً لموضع العمل ، وتأكد من خروج الهواء المضغوط في اتجاه القوس وليس في الاتجاه المعاكس.
- تركيب قطب كربون ،
- قم بتوصيل الهواء المضغوط بشعلة التلاعب ،
- عملية التحضير سهلة: ما عليك سوى ملامسة قطعة العمل ، ثم تقدم بدفع القطب نحو المعدن المراد إزالتة.



المناطق المظللة ليست مفيدة في هذا الوضع.

اختيار الوضع والضبط

اضغط على الزر عدة مرات **MODE** حتى يضيء مؤشر LED الموجود أسفل الرمز . اضغط على الزر عدة مرات **MODE** حتى يضيء مؤشر LED الموجود أسفل الرمز . يتم الإشارة إلى نقطة ضبط الجهد على الشاشة اليسرى.

- ٣٦٧ إلى ٤٥٧ لقطب ٦,٣٥ مم.
- ٣٩٧ إلى ٤٥٧ لقطب كهربائي ٨ مم.

شاشات التيار / الفولتية أثناء اللحام

أثناء اللحام ، يقوم المولد بقياس وعرض القيم اللحظية لتيار وفولتية اللحام. بعد اللحام ، يتم عرض متوسط قيم التيار والجهد وامنض لمدة ٣٠ ثانية ، بمجرد معالجة الواجهة (الحجلة أو الأزرار) ، تشير الشاشة إلى تعليمات اللحام.

حفظ واسترجاع تكوينات اللحام

يتم حفظ المعلومات المستخدمة تلقائيًا واستدائها عند بدء التشغيل التالي. بالإضافة إلى المعلومات الحالية ، من الممكن حفظ التكوينات واسترجاعها

هناك ٥٠ ذاكرة لكل وضع.

مخاوف الحفظ:

- المعلمة الرئيسية

- المعلمة الثانوية (MMA ، CV)


- المعلومات الثانوية (MMA)

حفظ التكوين:

- أزرار الانتظار و لمدة و ٣ ثوان. يظهر ، حرر الأزرار. 

- أدر أحد الأثنين لعرضه . تحقق بالضغط على الزر 

- تشير الشاشة إلى موقع الذاكرة (من ٠١ إلى ٥٠) بالوميض.


- أدر القرص لتحديد موقع الذاكرة ليتم حفظ التكوين. تحقق بالضغط على الزر .
- يتم التخزين / الخروج من القائمة مباشرة.

استدعاء التكوين الحالي:

- أزرار الانتظار و لمدة و ٣ ثوان. يظهر ، حرر الأزرار. 

- أدر أحد المقابض لعرضها . تحقق بالضغط على الزر 

- تشير الشاشة إلى موقع الذاكرة (من ٠١ إلى ٥٠) بالوميض.

- أدر أحد الأوجه ٢ لتحديد موقع الذاكرة الذي يحتوي على التكوين المراد استدعاؤه. تحقق بالضغط على الزر .
تم تنفيذ الاستدعاء / الخروج من القائمة مباشرة.

تحكم عن بعد

لم يتم تصميم خيار التحكم عن بعد أو خيار الدواسة للعمل على EXAGON عند توصيل EXATIG (المراجع ٠١٣٧٨٠). يمكن ضبط التيار باستخدام شعلة مقياس الجهد (المراجع ٠٤٧٨٧٧) المتصلة بـ EXATIG الذي يتحكم في المستوى الحالي لـ EXAGON.



الاتصال والنصائح


يعمل جهاز التحكم عن بعد في جميع الأوضاع (باستثناء الوضع شبه التلقائي مع بكرة ورشة العمل حيث تكون جميع عناصر التحكم عن بُعد على البكرة).
يعمل جهاز التحكم عن بعد على المعلمة الرئيسية للعملية الحالية (الشدة في MMA و TIG ، والجهد في السيرة الذاتية والتلاعب).


الاتصال:

١- قم بتوصيل الرهوت كمنترول بمقدمة الجهاز.


٢- يكتشف HMI وجود جهاز تحكم عن بعد ويوفر خيارًا يمكن الوصول إليه باستخدام الاتصال الهاتفي:

اختيار الدواسة. 

اختيار جهاز تحكم عن بعد من نوع مقياس الجهد. 

يتم اختيار نوع جهاز التحكم عن بعد باستخدام أحد المقابض ، ويتم التحقق من الصحة باستخدام الزر 

بقيادة (الشكل ٢ ، رقم ١٤) يضيء.

من الممكن تنشيط / إلغاء تنشيط وظيفة التحكم عن بعد دون الحاجة إلى فصل جهاز التحكم عن بُعد فعليًا. فقط اضغط على الزر لمدة ٢ ثوان  ، يشير مؤشر LED (الشكل ٢ ، رقم ١٤) إلى حالة جهاز التحكم عن بعد (مؤشر LED قيد التشغيل = جهاز التحكم عن بعد قيد التشغيل).

تفسير:

• جهاز تحكم عن بعد يدوي (الخيار رقم ٠٤٥٦٧٥).

يتمتع جهاز التحكم عن بعد اليدوي بإمكانية التنوع:

- التيار من ٢٥٠ إلى ٢١٠٠ من الشدة المحددة مسبقًا باستخدام القرص الرئيسي. تتوافق نقطة الضبط الحالية المعروضة مع موضع مؤشر مقياس الجهد. تتحول نقطة الضبط الحالية المعروضة إلى ١٠٠٪ من الإعداد عند تشغيل القرص الرئيسي على لوحة مفاتيح المولد.

- من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى لنطاق الجهد (لم يعد للمقبض الرئيسي أي تأثير). تعكس شاشة الجهد تباين جهاز التحكم عن بعد.


• دواسة (الخيار رقم ٠٤٥٦٨٢):

تستخدم الدواسة لتغيير:

- في TIG ، التيار من الحد الأدنى إلى ٢١٠٠ من الشدة المحددة مسبقًا باستخدام القرص الرئيسي. تتوافق نقطة الضبط الحالية المعروضة على الشاشة مع القيمة عند ١٠٠٪.


موصلات

بالإضافة إلى جهاز التحكم عن بعد اليدوي ودواسة القدم ، من الممكن إجراء اتصالات خاصة بك بفضل قابس الذكر الاختياري (المراجع ٠٤٥٦٩٩). بالنسبة للأسلاك ، اتبع الرسم البياني أدناه (استخدم مقياس جهد ١٠ كيلو أوم) :

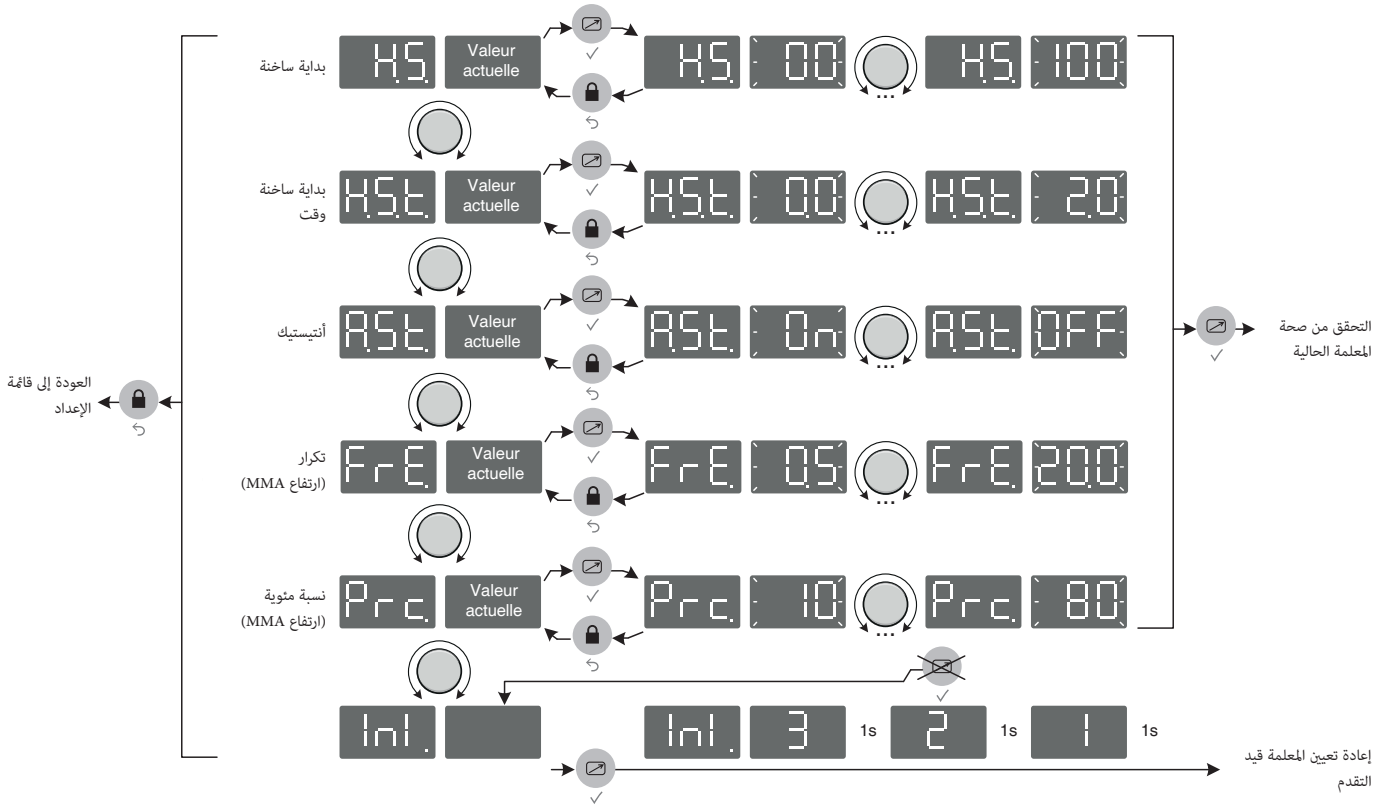

جهاز تخفيض الجهد (VRD)

 يقلل جهاز تخفيض الجهد (VRD أو) الجهد المقتن لعدم التحميل إلى مستوى لا يتجاوز ٣٥ فولت عندما تتجاوز مقاومة دائرة اللحام الخارجية ٢٠٠ Ω. وقت رد الفعل أقل من ٣٠٠ ميلي ثانية. بشكل افتراضي ، يتم تعطيل جهاز تخفيض التوتر. لتفعيله ، يجب على المستخدم فتح المنتج واتباع الإجراء التالي:



- افصل المنتج من التيار الكهربائي وانتظر ٥ دقائق للآمان.
- قم بفك البراغي الثلاثة من كل دعامة للمقبض (١ في الأعلى و ٢ على الجانب) = مسامير ٤ × ٣.
- قم بإزالة ٤ دعامات المقبض والأنبوبين.
- قم بفك المسامير المركزيين المتبقين من الغطاء.
- انزع الغطاء بحذر وافصل السلك الأرضي المتصل أسفل الغطاء.
- حدد موقع لوحة التحكم والمفتاح الأحمر (راجع صفحة ٩٣).
- قم بتبديل المفاتيح ١ و ٢ (وضع التشغيل افتراضياً) إلى الموضع المعاكس.
- إعادة تجميع التجمع.
- قم بتشغيل المنتج ، الجهاز نشط ويضيء مؤشر "VRD" على لوحة المفاتيح.

رسائل الخطأ ، والشذوذ ، والأسباب ، وسبل الانتصاف

هذا الجهاز لديه نظام التحكم في الأعطال. في حالة حدوث فشل ، قد يتم عرض رسائل خطأ.

خطا بالكود	معنى	الأسباب	العلاجات
	الحماية الحرارية.	تم تجاوز دورة العمل. درجة الحرارة المحيطة أعلى من ٤٠ درجة مئوية. انسداد مداخل الهواء.	انتظر حتى ينطفئ الضوء لاستئناف اللحام. احترم دورة العمل وتأكد من التهوية الجيدة. يقلل استخدام مرشح الغبار الاختياري من دورات التشغيل.
	خطأ الجهد الكهربائي.	التيار الكهربائي خارج عن التسامح أو مفقود المرحلة.	قم بفحص التركيبات الكهربائية من قبل شخص مخول. يجب أن يكون الجهد بين الأطوار بين ٣٤٠Veff و ٤٦٠Veff.
	خطأ في جهاز الاستشعار الحالي.	جهاز الاستشعار الحالي مفصول أو معيب.	قم بفحص أسلاك المستشعر بواسطة أفراد مؤهلين.
	خطأ في التحكم في تدفق الطاقة.	لا يمكن إغلاق مرحل الطاقة.	قم بفحص أسلاك التحكم في الترحيل بواسطة أفراد مؤهلين.
	لا توجد معلومات عن درجة الحرارة.	جهاز استشعار درجة الحرارة غير متصل.	قم بفحص أسلاك المستشعر بواسطة أفراد مؤهلين.
	خطأ في مروحة.	أحد المراوح لا يعمل بالسرعة الصحيحة.	تحقق من عدم وجود أجسام غريبة يمكن أن تبطن المروحة ، وتحقق من الأسلاك الصحيحة ، واستبدل المروحة.


ملاحظة: أي تدخل يتطلب نزع المنتج وفحص التركيبات الكهربائية يجب أن يتم بواسطة فني مؤهل.

شروط الضمان فرنسا



يغطي الضمان جميع العيوب أو عيوب التصنيع لمدة سنتين من تاريخ الشراء (قطع الغيار والعمالة).


الضمان لا يغطي:

- جميع الأضرار الأخرى الناجمة عن النقل.
 - الإهتراء العادي للأجزاء (مثل الكابلات والمشابك وما إلى ذلك).
 - الحوادث الناتجة عن الاستخدام غير السليم (خطأ في مصدر الطاقة ، السقوط ، التفكيك).
 - الأعطال المتعلقة بالبيئة (التلوث ، الصدأ ، الغبار).
- في حالة حدوث عطل ، أعد الجهاز إلى الموزع الخاص بك ، مع إرفاق:
- إثبات شراء موزع (إيصال نقدي ، فاتورة ، إلخ.)
 - ملاحظة تفسيرية للانتهاء.

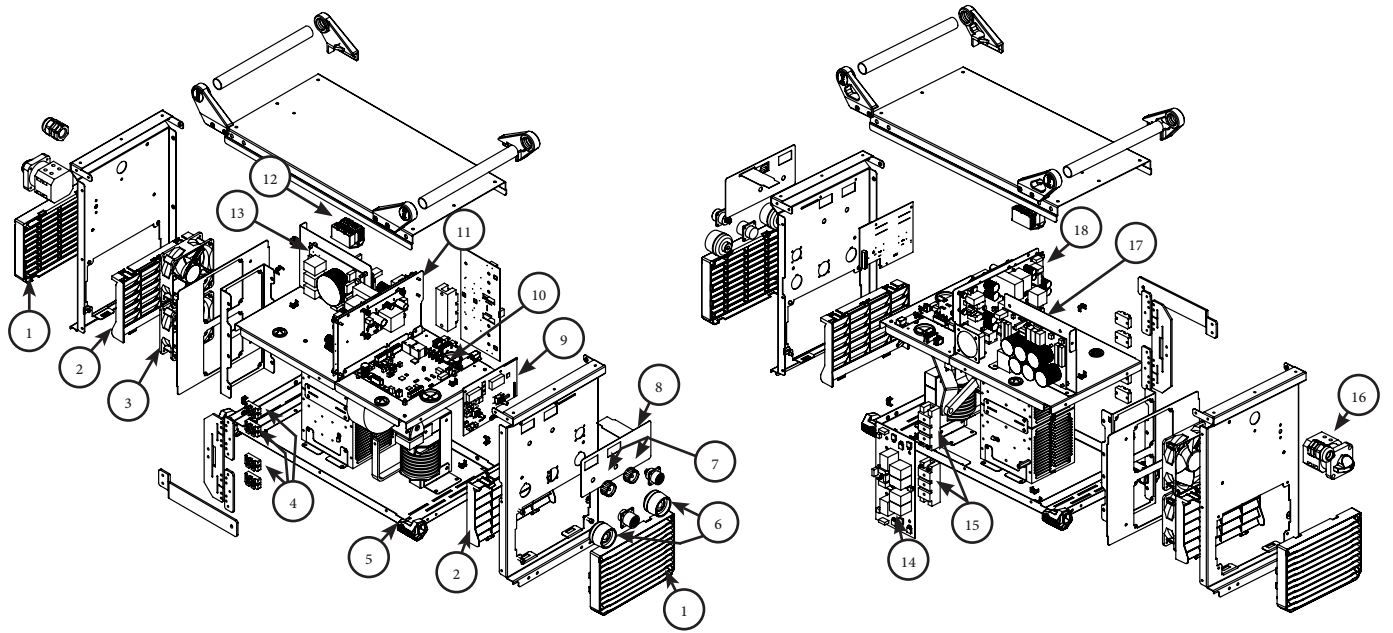

٥٦٠٩٤	الشبكة الخارجية	١
٥٦٠٩٥	الشبكة الداخلية	٢
٥١٢٩٠	المشجعين	٣
٥٢١٩٧	الصمام الثنائي	٤
٥٦١٢٠	قدم	٥
٥١٤٧٨	موصل الطاقة	٦
٧٣٠١٦	زر العجلة	٧
٥١٩٦٣	لوحة المفاتيح	٨
ج ٩٧٢٥٦	بطاقة العرض	٩
ج ٩٧٢٥٨	لوحة التحكم في الطاقة	١٠
ج ٩٧٢٨٨	لوحة طاقة منخفضة الجهد	١١
٥٢١٩٦	جسر الصمام الثنائي	١٢
ج ٩٧٢٧٧	بطاقة EMC	١٣
ج ٩٧٢٥٧	مجلس سائق IGBT	١٤
٥٢٢٠٤	وحدة IGBT	١٥
٥١٠٦١	مفتاح تشغيل / إيقاف	١٦
ج ٩٧٢٧٨	بطاقة إدخال الطاقة	١٧
ج ٩٧٢٨٩	لوحة طاقة ٤٨/٢٤ فولت	١٨
٢١٤٧٠	سلك الطاقة ٤x٤ مم ² - ٥ م	

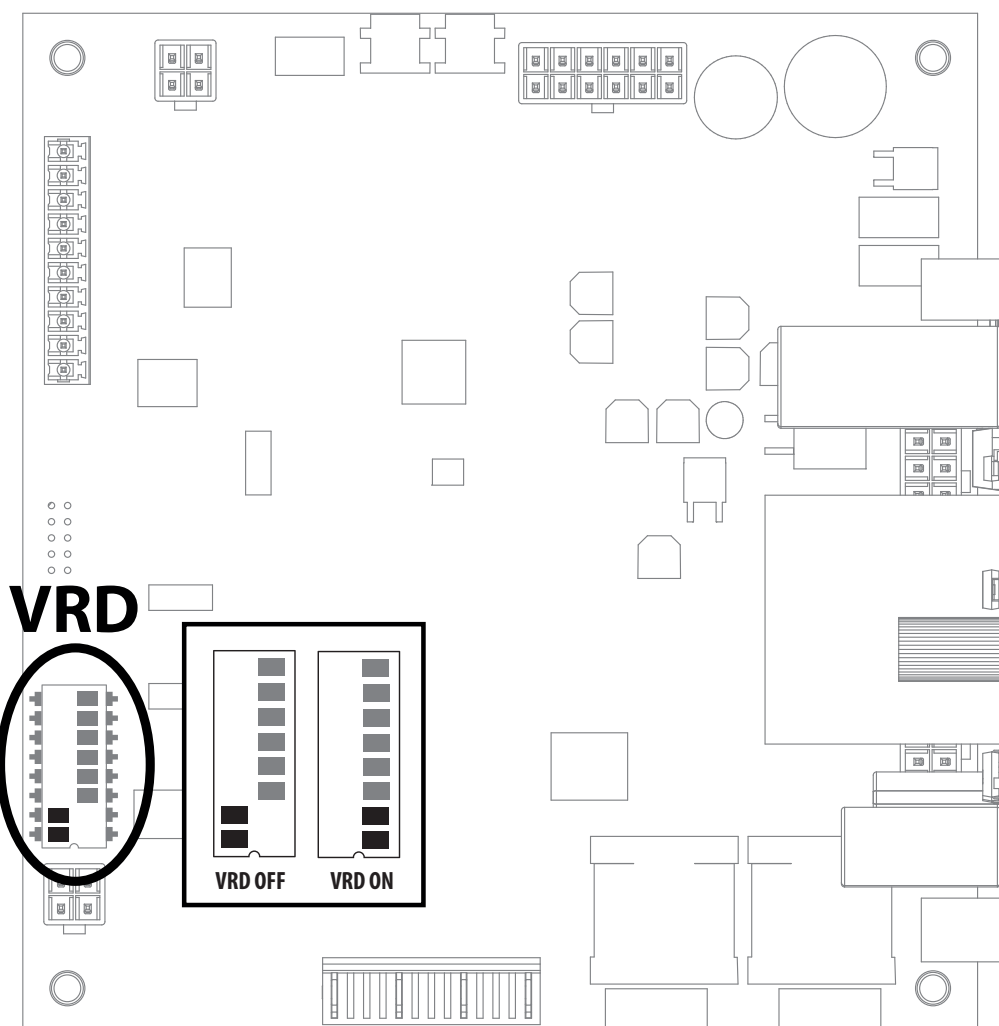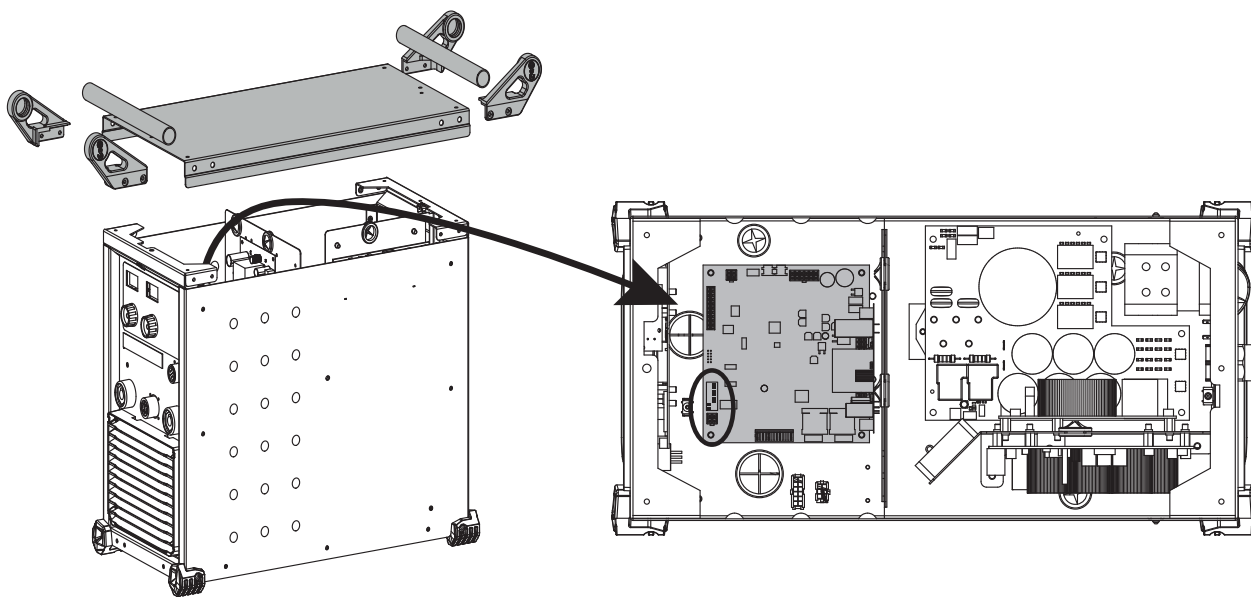

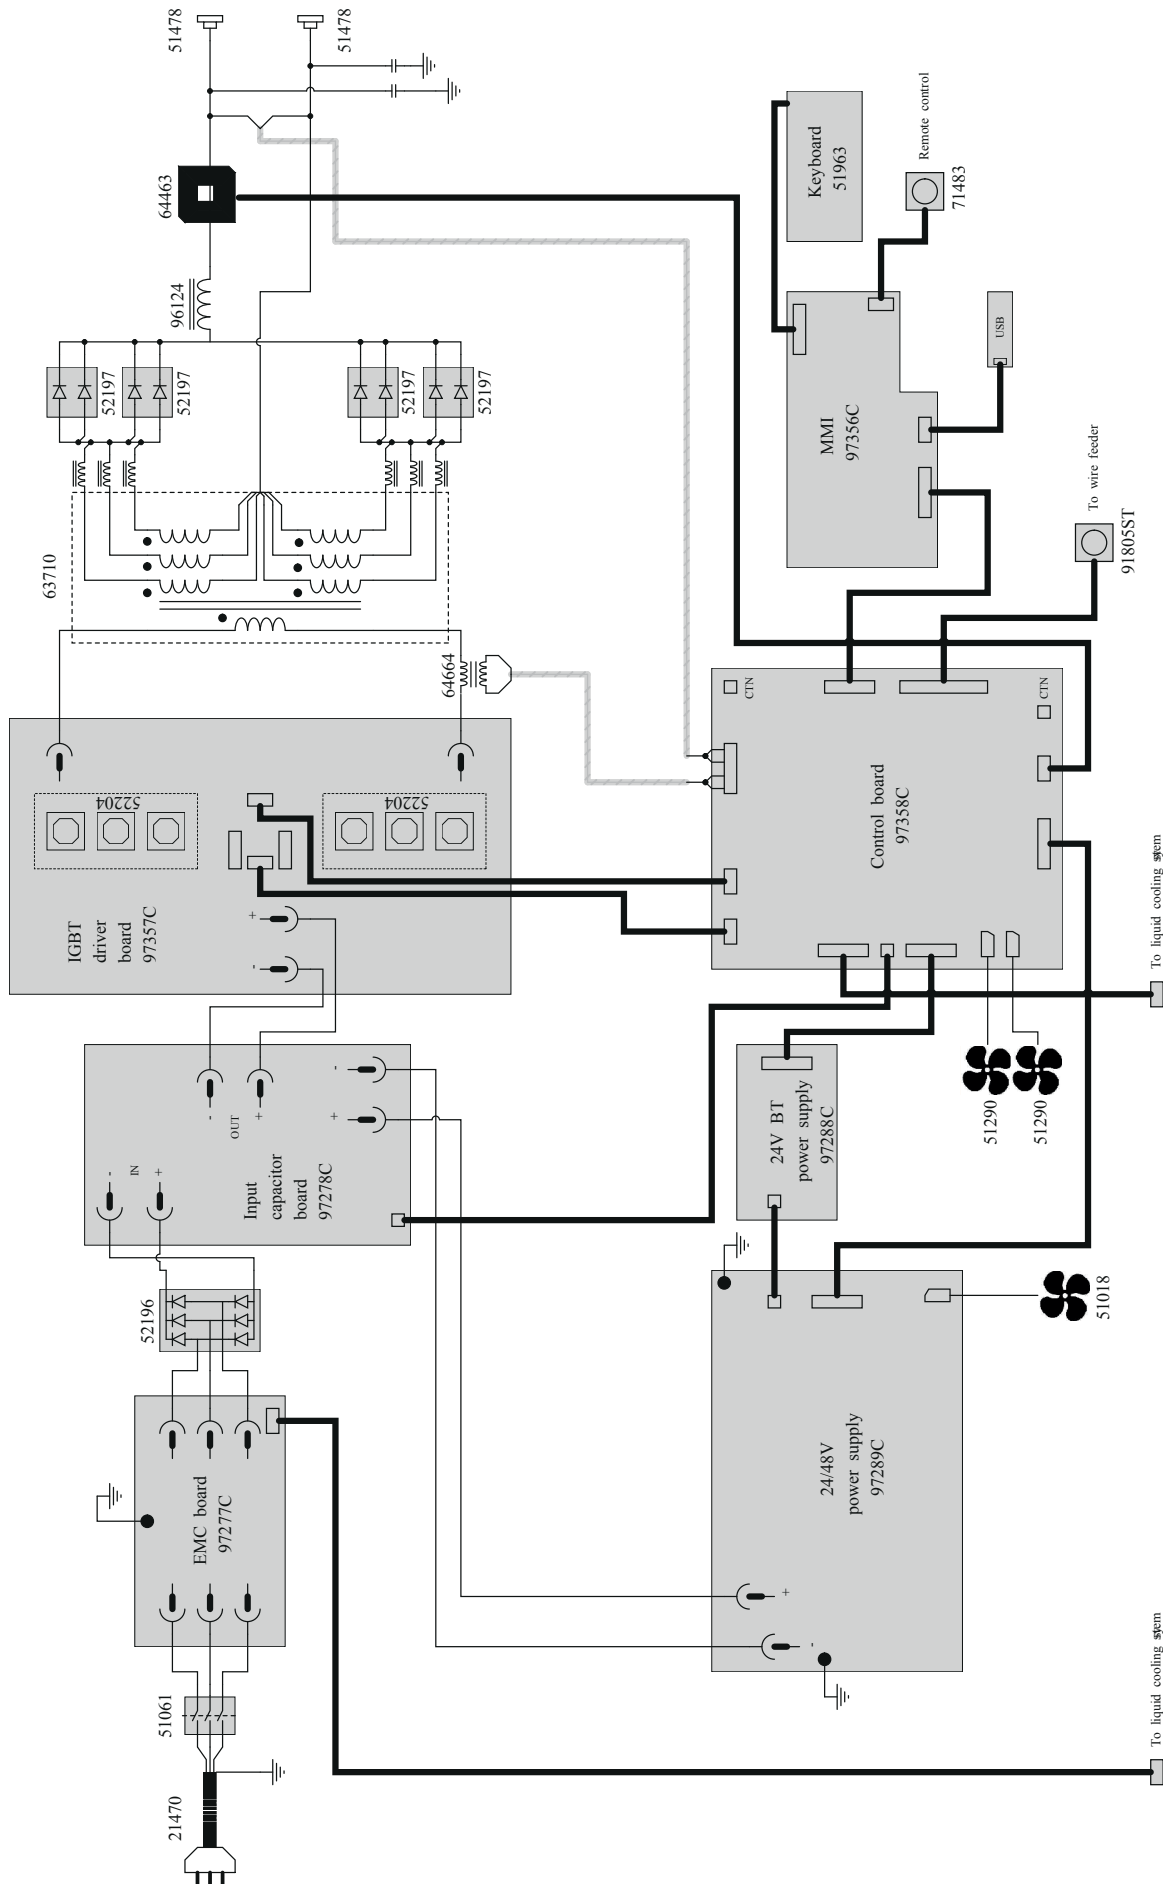

المواصفات التقنية

EXAGON 400 CC / HP			
أساسي			
400 فولت +/- 15%		مصدر التيار	
50/60 هرتز		تردد التيار الكهربائي	
		عدد المراحل	
1 32		فتيل قاطع الدائرة	
		أقصى تيار العرض الفعال I1rms	
		أقصى تيار العرض I1max	
4 x 4 مم ²		قسم التيار الكهربائي	
		أقصى طاقة نشطة مستهلكة	
		الاستهلاك في الخمول	
		I2max الكفاءة في الخمول	
		عامل الطاقة عند (I2max)	
فئة EMC			
TIG GTAW	ماج / MIG GMAW	ام ام ايه SMAW	ثانوي
84 فولت		الجهد بدون حمل	
		انخفاض جهد عدم التحميل (Voltage VRD)	
		طبيعة تيار اللحام	
		أوضاع اللحام	
		الحد الأدنى من تيار اللحام	
400 10 →	400 15 →	400 20 →	تيار الخرج المقدر (I ₂)
26 10.4 → فولت	34 14.75 → فولت	36 20.8 → فولت	أمبير جهد الخرج التقليدي (U)
60%		إيماكس	دورة تشغيل عند 40 درجة مئوية (10 دقائق) * المعيار IEC 60974-1.
400		60%	
350		100%	
-10 - درجة مئوية 40 → درجة مئوية		درجة حرارة التشغيل	
-20 - درجة مئوية 35 → درجة مئوية		درجة حرارة التخزين	
IP23		درجة الحماية	
ب		الحد الأدنى لفتة عزل اللف	
58x52x30 سم		الأبعاد (LxWxH)	
32 كجم		الوزن	

* يتم تنفيذ دورات العمل وفقاً للمعيار IEC 60974-1 عند 40 درجة مئوية وعلى مدار دورة مدتها 10 دقائق.

أثناء الاستخدام المكثف (أكثر من دورة التشغيل) ، قد تشتت الحماية الحرارية ، في هذه الحالة ، في القوس يخرج وضوء التحذير أصبغت الأذوار. اترك الجهاز يعمل بالطاقة للسماح له بالتبريد حتى يتم إلغاء الحماية. الجهاز ، اعتماداً على الوضع المحدد ، يصف إما خاصية نوع التيار الثابت أو خاصية نوع الجهد الثابت.

- حذاري ! اقرأ دليل التعليمات قبل الاستخدام.	
- مصدر تيار لتكنولوجيا العاكس يوفر تيارًا مباشرًا	
- يتوافق مصدر طاقة اللحام مع معايير IEC 1-6-974 / 1-6-974 / 1-6-974 والفئة A.	1 - 1-6-974 IEC 10 - 1-6-974 IEC فئة أ
- اللحام الكهربائي المطلي (MMA - القوس المعدني اليدوي)	
- لحام TIG (غاز التنغستن الخامل)	
- لحام MIG / MAG	
- مناسب للحام في بيئة تزود فيها مخاطر التعرض لصدمة كهربائية. ومع ذلك ، يجب ألا يكون مصدر الطاقة نفسه موجودًا في مثل هذه الغرف.	
- الحماية من الوصول إلى الأجزاء الخطرة من الأجسام الصلبة بقطر ≤ 12.5 مم والمياه المتساقطة (60 درجة من العمودي).	IP23
- تيار اللحام المستمر.	
- الجهد المقدر بدون حمل	يو
- دورة التشغيل وفقًا للمعيار IEC 1-6-974 (10 دقائق - 40 درجة مئوية).	X (40 درجة مئوية)
- تيار اللحام التقليدي المقابل.	أنا
- أمبير	إلى
- U _T : الفولتية التقليدية في الأحمال المقابلة.	يو
- فولت	الخامس
- هيرتز	هرتز
- مزود طاقة ثلاثي الأطوار 50 أو 60 هرتز.	
- جهد الإمداد المقدر.	يو
- الحد الأقصى لتيار العرض المقنن (قيمة جذر متوسط التربيع).	أنا كحد أقصى
- أقصى تيار إمداد فعال.	أنا _{rms}
- تتوافق المواد مع التوجيهات الأوروبية. إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على موقعنا (انظر صفحة الغلاف).	CE
- المواد متطابقة للمواصفات المغربية. إعلان المطابقة C م (CMIM) متاح على موقعنا على الإنترنت (انظر صفحة الغلاف).	
- المواد المطابقة للمتطلبات البريطانية. إعلان المطابقة البريطاني متاح على موقعنا على الإنترنت (انظر الغلاف الأمامي).	UK CA
- علامة المطابقة EAC (الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية).	EAC
- تخضع هذه المواد للمجموعة الانتقائية وفقًا للتوجيه الأوروبي 1975/12 / EU. لا تتخلص منها في القمامة المنزلية!	
- منتج قابل لإعادة التدوير يتدرج تحت تعليمات الفرز.	
- معلومات درجة الحرارة (الحماية الحرارية).	
- تحكم عن بعد	



جیس ساس
1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
فرنسا