

PT 1-8

GYSFLASH 30.12 PL

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual do usuário inclui informações sobre o funcionamento do dispositivo e precauções para a segurança do usuário. Ler atentamente antes de usar e conservar para consultas futuras.



Este aparelho deve ser usado somente para recarga e/ou partida da alimentação nos limites indicados no aparelho e no manual de instruções. É preciso respeitar as instruções relativas a segurança. Em caso de uso inadequado ou perigoso, o fabricante não poderá ser considerado responsável.



Dispositivo para uso no interior. Não deve ser exposto à chuva.

Este dispositivo pode ser usado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionados ou se as instruções para o uso seguro do aparelho tiverem sido dadas a eles e se os riscos tiverem sido apreendidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. Limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças sozinhas.

Não deve ser usado em nenhum caso para carregar pilhas ou baterias não recarregáveis.

Nunca carregar uma bateria gelada ou danificada.

Não obstruir as aberturas de ventilação.

O modo de funcionamento automático assim como as restrições aplicadas ao uso são explicadas em seguida neste manual do usuário.



Risco de explosão e de incêndio!

Uma bateria em carga pode emitir gás explosivos.




- Durante o carregamento, a bateria deve ser colocada em um local bem ventilado.



- Evitar chamas e faíscas. Não fumar.

- Proteger as superfícies dos contatos elétricos da bateria em relação aos curto-circuitos.



Conexão / desconexão:

- Desconectar a alimentação antes de conectar ou desconectar as conexões da bateria.

- O terminal da bateria não conectado ao chassi deve ser conectado primeiro. A outra conexão deve ser feita no chassi, longe da bateria e da linha de combustível. O carregador de bateria deve então ser conectado à rede.
- Após a operação de carregamento, desconecte o carregador de bateria da rede e, em seguida, remova a conexão do chassi e, finalmente, a conexão da bateria na ordem indicada.

Conexão:



- dispositivo de classe I
- Esta unidade deve ser ligada a uma tomada com ligação à terra.
- A conexão à rede elétrica deve ser feita conforme às regras de instalação nacionais.

Manutenção:



- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço após venda ou uma pessoa de qualificação similar, para evitar todo perigo.

Regulamentação:



- Aparelho conforme às diretivas europeias
- A declaração de conformidade está disponível em nosso website.



- Marca de conformidade EAC (Comunidade Econômica Eurasiática)



Refugo:

- Este material é sujeito a coleta seletiva. Não jogar no lixo doméstico.

DESCRIÇÃO GERAL

O GYSFLASH 30.12 PL é ideal para recarregar a maioria das baterias de chumbo-ácido (Gel, AGM, Líquido, ...) e Lítio-ferro-fosfato de lítio (LFP / LiFePO4).



Este carregador é perfeitamente adequado para a carga de:

- Baterias de chumbo de 12V (6 elementos em série) de 15 Ah a 375 Ah.
- Baterias de 12 V LFP (4 elementos da série) de 7 Ah a 375 Ah.




O Gysflash 30.12 PL está equipado com uma função que, durante uma carga de bateria de chumbo-ácido, ajusta automaticamente a tensão de saída de acordo com a temperatura do ar ambiente. Este ajuste possibilita uma recarga muito precisa da bateria adaptada à temperatura ambiente.

INICIAÇÃO

1. Ligue o carregador à bateria.
2. Ligue o carregador à tomada de rede (rede monofásica 220-240Vac 50-60Hz).
3. Selecione o modo pressionando o botão **MODE**  e a corrente de carga pressionando o botão **BATTERY SELECTION** . Após cerca de cinco segundos, a carga será iniciada automaticamente.
4. Durante a carga, o dispositivo indica o progresso da carga. Quando o indicador **OK** pisca, a bateria está pronta para ligar o

motor. E quando o LED **OK** permanece aceso, a bateria está totalmente carregada.

5. A carga pode ser interrompida a qualquer momento desconectando o plugue de energia ou pressionando o botão **MODE** .
6. Após a operação de carga, desconecte o carregador da rede e remova as conexões da bateria.

MODOS DE CARGA

• **Descrição dos modos e correntes de carga:**

Pb

Modo CARGA Chumbo (14.6 V/30 A max) :

Modo de carga de baterias de chumbo 12 V de 15 Ah a 375 Ah. Ciclo de carga automática em sete passos.


LiFePO₄

Modo CARGA lítio (14.4 V/30 A max) :

Modo de carga de baterias lítio 12 V de 7 Ah a 375 Ah. Ciclo de carga automática em oito passos.



UVP wake up

Algumas baterias de lítio incorporam uma proteção UVP (Under Voltage Protection) que desconecta a bateria em caso de descarga profunda. Essa proteção impede que o carregador detecte a bateria. Para que o Gysflash 30.12 PL carregue a bateria, a proteção UVP deve ser desativada. Para fazer isso, coloque o carregador no modo de carga de lítio e pressione o botão **MODE**  por 10 segundos. O carregador então desativará a proteção UVP e iniciará automaticamente a carga.

Corrente de carga 7 / 15 / 30 A :

● 7 ● 15 ● 30 A

Seleção para otimizar a corrente de carga, dependendo do tipo de bateria (chumbo ou lítio) e sua capacidade.

Corrente de carga		7 A	15 A	30 A
Capacidade bateria	Pb	15 ▲ 60 Ah	60 ▲ 100 Ah	100 ▲ 375 Ah
	LFP	7 ▲ 15 Ah (21 ▲ 45 Ah EqPb*)	15 ▲ 30 Ah (45 ▲ 90 Ah EqPb*)	30 ▲ 375 Ah (90 ▲ 1100 Ah EqPb*)

*Chumbo equivalente da bateria: Uma bateria de lítio tem melhor desempenho de arranque (CCA) do que uma bateria de chumbo-ácido. É por isso que alguns fabricantes de baterias de lítio indicam o equivalente de bateria de chumbo (EqPb), que corresponde à capacidade de uma bateria de chumbo-ácido com o mesmo desempenho inicial. Por exemplo, uma bateria de 10 Ah LFP terá o mesmo desempenho inicial que uma bateria de chumbo de aproximadamente 30 Ah.

SHOWROOM






Modo SHOWROOM/DIAG (13.7 V / 30 A max) :

Modo concebido para compensar até 30 A da corrente consumida na bateria do veículo de demonstração, fornecendo uma tensão estabilizada a 13,7 V. Este modo é adequado para baterias de chumbo e de lítio.


Opção Supply (13.7 V / 30 A max) :

Opção para usar o carregador como uma fonte de alimentação estabilizada cuja tensão é regulada para 13,7 V e fornecer até 30 A. Este modo pode ser usado sem bateria. Para selecionar esta opção, coloque o carregador no modo Showroom e pressione

MODE  até que o indicador  pisque.


Quando a luz **OK** está acesa, a tensão está corretamente regulada. Se a luz  estiver piscando, significa que a corrente consumida na bateria é maior que a corrente máxima fornecida pelo carregador (30A) e que a bateria provavelmente será descarregada eventualmente.

A corrente fornecida pelo carregador é indicada por meio dos LEDs ● 7 ● 15 ● 30 A :

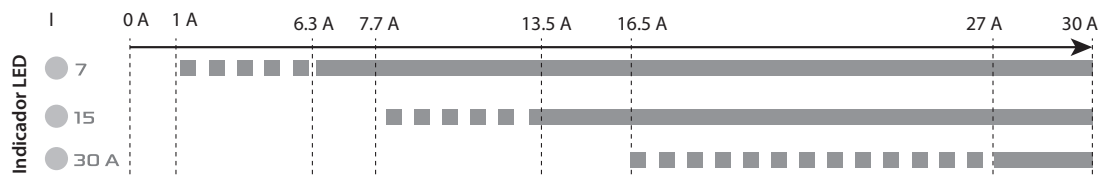

• Curva de carga:

O GYSflash 30.12 PL usa uma curva de carga Chumbo avançada de sete etapas para garantir o desempenho ideal da bateria ao chumbo.

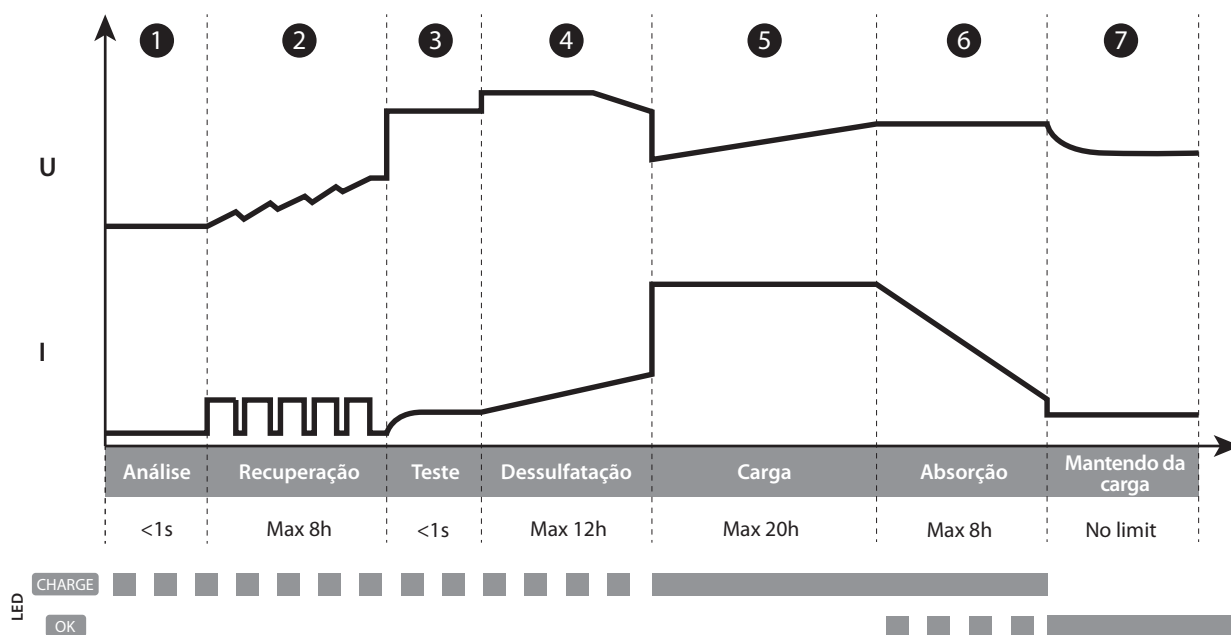

Passo 1 : Análise

Análise do estado da bateria (nível de carga, inversão de polaridade, mau bateria conectada ...).

Passo 5 : Carga (● 7 - 7 A / ● 15 - 15 A / ● 30 A - 30 A)

Carga rápida com corrente máxima para atingir 80% do nível de carga.

Passo 2 : Recuperação (● 7 - 3 A / ● 15 - 5 A / ● 30 A - 10 A)

Algoritmo de recuperação dos elementos danificados após uma descarga profunda.

Passo 6 : Absorção (14.6 V)

Carga de tensão constante para trazer o nível de carga para 100%.

Passo 3 : Teste

Teste de bateria sulfatada.

Passo 7 : Mantendo da carga (13.6 V)


Mantenha o nível de carga da bateria no máximo.

Passo 4 : Dessulfatação (15.8 V)

Algoritmo para a dessulfatação da bateria.

• Curva de carga lítio:

O GYSflash 30.12 PL usa uma curva de carga lítio avançada de sete etapas para garantir o desempenho ideal da bateria LFP.

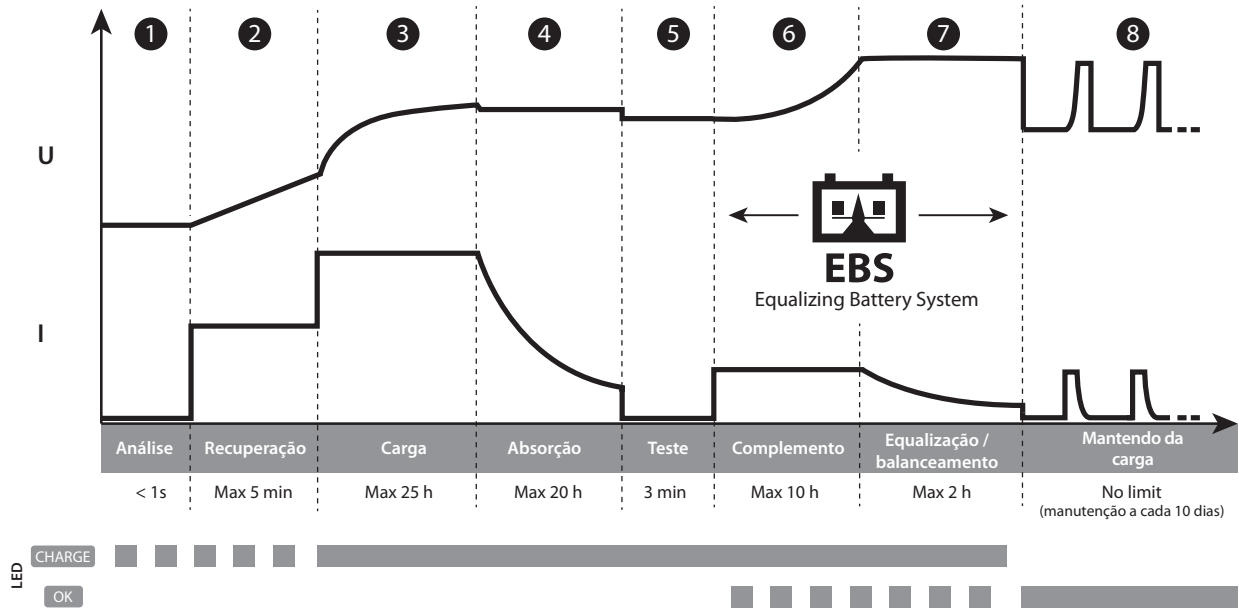

Passo 1 : Análise

Análise do estado da bateria (nível de carga, inversão de polaridade, mau bateria conectada ...).

Passo 5 : Teste

Teste de conservação de carga.

Passo 2 : Recuperação (● 7 - 0.5 A / ● 15 - 1 A / ● 30 A - 2 A)

Algoritmo de recuperação dos elementos danificados após uma descarga profunda.

Passo 6 : Complemento

Corrente de carga reduz a alcançar o nível de carga de 100%.

Passo 3 : Carga (● 7 - 7 A / ● 15 - 15 A / ● 30 A - 30 A)

Carga rápida com corrente máxima para atingir 80% do nível de carga.

Passo 7 : Equalização / balanceamento (14.4 V)

Equilibrando as células da bateria.

Passo 4 : Absorção (13.8 V)

Carga de tensão constante para trazer o nível de carga para 98%.

Passo 8 : Mantendo da carga (13.8 V)

Mantenha o nível de carga da bateria no máximo com carga de manutenção a cada 10 dias.

Tempo de carga estimado:

Corrente de carga	Chumbo						Lítio							
	● 7		● 15		● 30 A		● 7		● 15		● 30 A			
Capacidade bateria	15 Ah	60 Ah	60 Ah	100 Ah	100 Ah	220 Ah	375 Ah	7 Ah	15 Ah	15 Ah	30 Ah	30 Ah	220 Ah	375 Ah
Tempo de carga 0% >>> 90%	2 h	8 h	4 h	6 h	3 h	7 h	12 h	1h	2h	1h	2h	1h	7h	12h

Proteções:



O GYSFLASH 30.12 PL tem um conjunto de dispositivos de proteção contra os curto-circuitos e inversão de polaridade. Tem um sistema que evita qualquer faísca ao conectar o carregador à bateria.. Este carregador é duplamente isolado e é compatível com a eletrônica do veículo.

O GYSFLASH 30.12 PL é equipado com um sensor de temperatura integrado que permite ajustar a corrente de carga de acordo com a temperatura ambiente para evitar o superaquecimento dos componentes eletrônicos internos.

ANOMALIAS; CAUSAS; SOLUÇÕES

	Anomalias	Causas	Soluções
1	O indicador ⚠ pisca.	<ul style="list-style-type: none"> Inversão de polaridade Voltagem da bateria muito alta Grampos curto-circuitados 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se os grampos estão conectados corretamente. Verifique se é uma bateria de 12V.
2	Sinal luminoso ⚠ aceso.	<ul style="list-style-type: none"> Falha durante o carga, bateria não recuperável. Temperatura externa baixa demais para carregar uma bateria LFP 	<ul style="list-style-type: none"> Troque a bateria e pressione MODE ▶ para reiniciar uma carga. Carregue a bateria LFP em um local temperado ou pressione MODE ▶ o botão.

3	O indicador permanece aceso mesmo depois de pressionar o botão MODE .	Falha térmica.	A temperatura ambiente é muito alta (> 50 ° C), ventile a sala e deixe o carregador esfriar.
4	O indicador pisca.	Carregador em espera	Pressione o botão MODE ou conectar um carregador de bateria para sair de espera.
5	O indicador permanece aceso.	Carga interrompida pressionando o botão MODE .	Pressione MODE novamente para reiniciar a carga.

GARANTIA

A garantia cobre todo defeitos ou vícios de fabricação durante 2 ano, a partir da data de compra (peças e mão de obra).

A garantia não cobre:

- Qualquer outra avaria causada pelo transporte.
- O desgaste normal das peças (Ex. : cabos, alicates, etc.).
- Os incidentes causados pelo uso incorreto (erro de alimentação, quedas, desmontagem).
- As avarias ligadas ao ambiente (poluição, ferrugem, pó).



Em caso de avaria, retornar o dispositivo ao distribuidor, junto com:

- um justificativo de compras com data (recibo de pagamento, fatura...)
- uma nota explicando a avaria

TABELA TÉCNICA

	Gysflash 30.12 PL
Referência de modelo	029668
Tensão de alimentação atribuída	~ 220-240 VAC 50 / 60 Hz
Potência atribuída	500 W
Tensões de saída atribuídos	12 VDC
Corrente nominal de saída	7 A / 15 A / 30 A
Capacidade nominal da bateria	7 - 375 Ah
Consumo Baterias em repouso	< 0.5 mA
Ondulação	< 150 mV rms
Curva de carga	IU ₀ U
Temperatura de funcionamento	-20°C – +40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C – +80°C
Índice de proteção	IP 43 IP 41
Classe de proteção	Class II
Nível de ruído	< 55 dB
Peso	1.85 Kg
Dimensões (l x H x P)	190 x 190 x 73 mm
Normas	EN 60335-1 EN 60335-2-29 EN 62233 CEI EN 60529 EN 50581 EN 55014-1 EN 55014-2 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3

COFRE

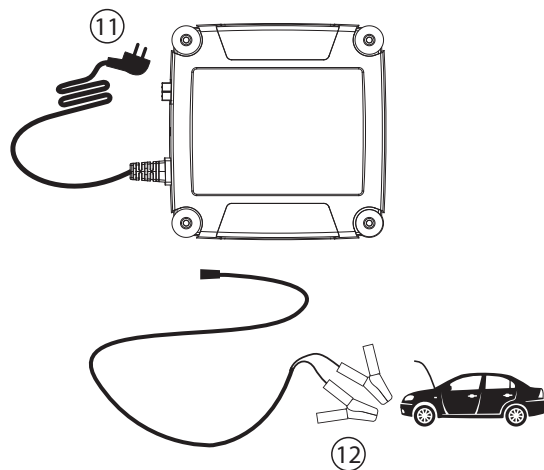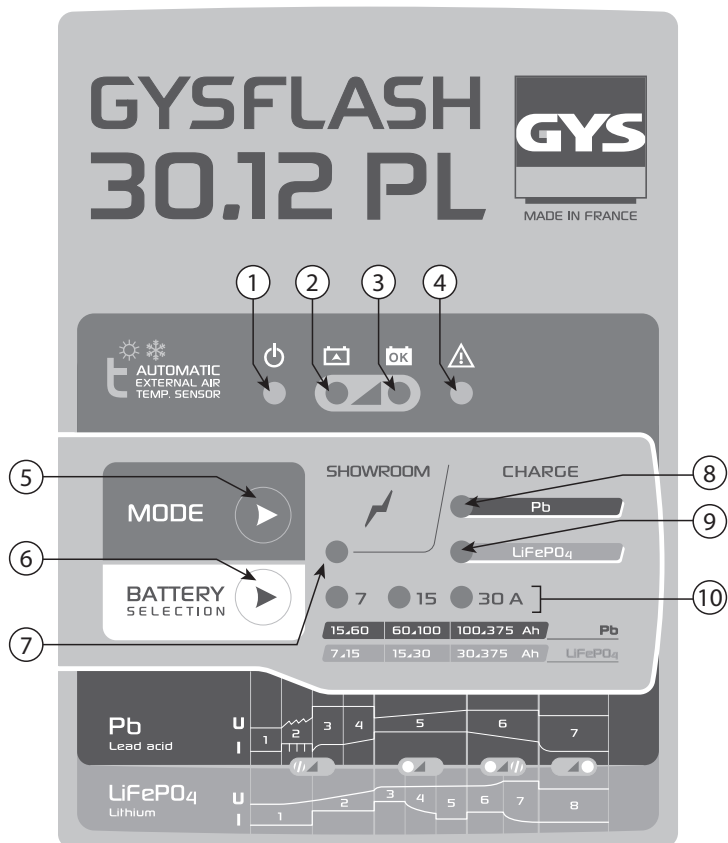

PT

- ① Posição de espera

- ② Carga em curso

- ③ Carga completa

- ④ Defeito

- ⑤ Seleção dos modos

- ⑥ Seleção de velocidade de carga

- ⑦ Modo Showroom
Opção supply

- ⑧ Modo carga
Chumbo

- ⑨ Modo carga
lítio

- ⑩ Corrente de carga

- ⑪ Tomada sector

- ⑫ Pinças de carga



GYS SAS
 1, rue de la Croix des Landes
 CS 54159
 53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
 France